

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: C299A224-F853-4136-A343-940425A9A02C

FAHRZEUG

MARKE: Hyundai
MODELL: Ioniq 5 Facelift - 84 kWh

KILOMETERSTAND: 10 km
FIN: KMHKN81A2TU393069

DURCHGEFÜHRT VON: Ernst + König
GmbH - Konstanz

DATUM UND UHRZEIT:
19.01.2026, 15:13:15

ERGEBNISSE

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

100,0 %

ENERGIE 80kWh | 80kWh




WLTP-REICHWEITE 570km | 570km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

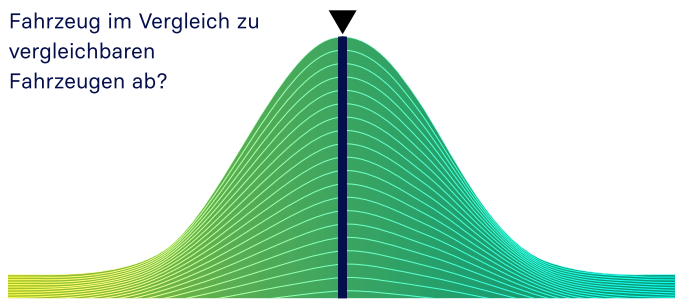

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:

Hyundai Promise
Geprüfte Gebrauchtwagen



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	84,0kWh	80,0kWh	78,0kWh
Neu:	84,0kWh	80,0kWh	78,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	500-570km	424km
Neu:	500-570km	424km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 15:13:11

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	60%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	6,0°C	8,0°C	2,0°C	✓
Zellenspannung	3,780V	3,800V	20mV	✓
Batteriespannung	729,9V			
Durchschn. Stromstärke	-0,3A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.783	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.799	3.799	3.800	3.799	3.799	3.789	3.797	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21 - 40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.785	3.800	3.799	3.800	3.799	3.800	3.799	3.796	3.800	3.800	3.799	3.785	3.789	3.797	3.800	3.800
41 - 60	3.800	3.799	3.799	3.800	3.799	3.800	3.799	3.791	3.785	3.797	3.799	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.799	3.800
61 - 80	3.781	3.800	3.796	3.796	3.799	3.797	3.799	3.799	3.800	3.799	3.800	3.799	3.783	3.800	3.800	3.799	3.800	3.799	3.796	3.799
81 - 100	3.797	3.800	3.796	3.785	3.792	3.799	3.799	3.800	3.800	3.795	3.800	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.799	3.799	3.800	3.800
101 - 120	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.800	3.800	3.791	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.796	3.800	3.796	3.799	3.799	3.799
121 - 140	3.796	3.800	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.799	3.799	3.800	3.791	3.788	3.800	3.800	3.799	3.799	3.800	3.799	3.799
141 - 160	3.800	3.799	3.800	3.791	3.791	3.800	3.800	3.800	3.796	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.799	3.780	3.785	3.799	3.800	3.785
161 - 180	3.800	3.800	3.799	3.799	3.800	3.800	3.799	3.796	3.797	3.799	3.799	3.800	3.799	3.799	3.799	3.800	3.799	3.799	3.800	3.793
181 - 192	3.780	3.781	3.799	3.799	3.796	3.799	3.799	3.796	3.799	3.799	3.797	3.795	///	///	///	///	///	///	///	///

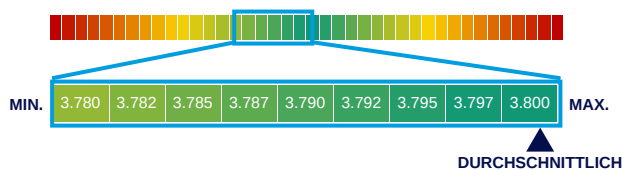

*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.